

主辦機關工程督導紀錄表

工程名稱		光復校區 D 機車棚整修工程	
主辦機關(工程單位)		國立交通大學總務處營繕組	監造廠商 黃俊憲建築師事務所
承攬廠商		聖坤營造有限公司	相關廠商
督導人員		葉武宗、陳連杰、吳佳珊、張炳焜	督導日期 106 年 2 月 15 日 11 時
工程執行進度		預定進度 98%	實際進度
督 導 重 點 項 目	一、承商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、監造日誌、缺失改善等) 督導情形： 1. 106 年 2 月份施工及監造日誌尚未提送備查，須儘速辦理。		
	二、安衛環境管理(如告示牌、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形： 1. 工區二樓出入口未放置連桿管制工地人員及車輛進出，請改善。 2. 工區二樓通往網球場之通道旁金屬欄杆有歪斜變形現象，請復舊。 3. 工區二樓樓板多處有散落鍍鋅鐵板剩料及螺絲，需加強清潔。 4. 工區二樓新設之防火門之門板及門框有泥作汙損情形，請改善。 5. 工區暫存區草皮有散落之混凝土塊及粒料，需清除。 6. 工區暫放區旁復舊水溝蓋之泥作剩料汙染草皮土壤，需更新。 7. 工區暫放區靠機車道處有路緣石歪斜情形，請改善。		
	三、施工品質(如混凝土、鋼筋及模板之品質、完成面平整度及美觀性等) 督導情形： 1. 日前施作之「暫放區草皮地坪復原」工項，未依契約規定整土、客土且草皮未滿鋪(數量不足)，整地後現況土壤塊料甚大且未見客土之土壤，致使底土不平整且無法吸存水。督導時鋪植之草片已多有枯黃乾涸，請廠商與監造單位核實檢討種植方式並重新施做。 2. 二樓 D1F 防火門門框縫料甚大，請改善。 3. 二樓燈具壓克力板有變形情形，請調修。 4. 出入口燈具配管佈線方式採交錯方式施作為避免後續脫落，請改善配管路徑。		
	四、其他(如居民反應、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形：		
對承包商 指示事項	指示事項： 督導缺失項目請於期限內儘速改善。  缺失改善期限：限定於 106 年 2 月 19 日前提報。	承商簽名	
對監造單位 指示事項	指示事項： 督導缺失項目請督促承商於期限內儘速改善，並依契約規範核實監造。  缺失改善期限：限定於 106 年 2 月 19 日前提報。	監造簽名	

備註：

- 1、本表適用於委外監造工程之工程主辦機關(單位)主管或承辦人員工地現場督導使用。
- 2、本表一式三份由主辦機關、監造單位及承攬廠商收執。